

СВАРОЧНАЯ МАСКА

1. Назначение, общее описание и внешний вид. Простая и удобная маска с фиксированным светофильтром предназначена для защиты лица и зрения во время проведения сварочных работ. Маска состоит из сварочного щитка, полностью защищающего переднюю и боковые части лица, фиксированного стеклянного светофильтра с защитным стеклом, и оголовья с механическим регулятором и фиксатором.

Степень затемнения светофильтра фиксированная 11 DIN

Подходит для следующих типов сварочных работ:

MMA – сварка штучным электродом, при токе 80-175А
MIG – полуавтоматическая сварка в среде аргона, при токе 100-175А
MAG – полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа, при токе 80-125А
TIG – аргонодуговая сварка, при токе 40-90А
Plasma – плазменная резка, при токе 60-150А

2. Правила безопасности и общие положения.

- Прочтите и примите к сведению дальнейшие инструкции.
- Убедитесь в том, что уровень затемнения защитного стекла в маске соответствует виду сварки и силе сварочного тока.
- Данная модель не подходит для проведения работ с использованием лазерной сварки.
- Маска разработана с целью защиты глаз и лица работающего от искр, вспышек, а также вредных излучений при нормальных условиях сварки.
- Запрещено использовать маску не по назначению.
- Избегайте при работе положений, при которых незащищенные части лица могут быть открыты для искр, вспышек, прямого или отраженного излучения.
- Перед каждым использованием проверьте, чтобы защитное стекло было чистым и на фильтре не было грязи, сколов или трещин.
- Проверьте маску на наличие признаков повреждения. Если таковые имеются, то поврежденные детали следует заменить.
- Не модифицируйте маску никаким способом. Не используйте не оригинальные запасные части.
- Не используйте агрессивные жидкости для очистки маски. Допускается только протирка мягкой фланелевой тряпочкой.
- Температура использования от -10°C до +50°C. Не используйте маску при больших отрицательных температурах.

Защитная маска для сварки обеспечивает постоянную, полноценную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

Маска оснащена прозрачной защитной пластиной, расположенной с внешней стороны светофильтра. Пластина изготовлена из поликарбоната, устойчивого к тепловому и механическому воздействию. Пластина не электризуется и обладает длительным сроком службы. При необходимости ее можно заменить самостоятельно.

3. Сборка маски и начало эксплуатации

- Маска может поставляться в разобранном виде. Смонтируйте маску так, как показано на схеме рис. 1.
- Перед первым использованием удалите с внешней и внутренней стороны светофильтра защитную пленку.
- Регулировка наголовного крепления. Форма головы каждого человека индивидуальна. Пользователь может отрегулировать головной ремень верхней части оголовья (13) и ступенчатый регулятор наклона (11) (рис. 1), чтобы выбрать подходящий угол обзора и удобное крепление маски на голове. Для изменения периметра головного ремня необходимо повернуть регулятор (18), расположенный на затылочной части крепления (рис. 1).

4. Особенности эксплуатации

- Убедитесь, что маска используется правильно и с условием соблюдения всех предосторожностей.
- Не бросайте маску. Избегайте механических воздействий. Обращайтесь бережно.
- Внешняя защитная пластина маски должна периодически проверяться и чиститься. В случае наличия видимых повреждений пластина должна быть заменена.
- Чтобы работать продуктивно и безопасно, выбирайте правильный уровень затемнения.

5. Комплектация

Маска со светофильтром	1 шт.
Наголовное крепление	1 шт.
Руководство по использованию	1 шт.

6. Техническое обслуживание

Сварочные маски не требуют специфического обслуживания. Протирайте поверхность светофильтра мягкой фланелевой тканью без применения очищающих жидкостей или абразивных веществ.

7. Транспортировка, хранение и утилизация.

Хранить маски необходимо в отапливаемых помещениях с относительной влажностью не более 60% при температуре от -20°C до 70°C. Запрещено хранить маски под прямыми солнечными лучами.

При транспортировке маска должна быть защищена от механических и иных воздействий.

Примечание! Запрещено утилизировать сварочные маски с бытовыми отходами. Для утилизации обратитесь в специализированные учреждения, адреса которых узнайте в администрации.

Производитель снимает себя всякую ответственность при механических, химических и иных повреждениях, полученных изделием в процессе небрежной эксплуатации, а также за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности.

Срок службы изделия составляет 5 лет. Отслужившее свой срок изделие нужно утилизировать в соответствии с Вашими региональными стандартами.

Произведено в соответствии с требованиями:

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

МАСКА СВАРЩИКА. Предназначена для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резке и пайке металла. Срок службы: 5 лет. Изготовитель: ИП Хасанова А.Ш., адрес: РТ, Зеленодольский р-он, с. Осиново, Территория промышленная площадка индустриальный парк М7, 3/У 14. Страна происхождения: Россия.

ЕАС

PATRIOT
РЕКОМЕНДУЕТ

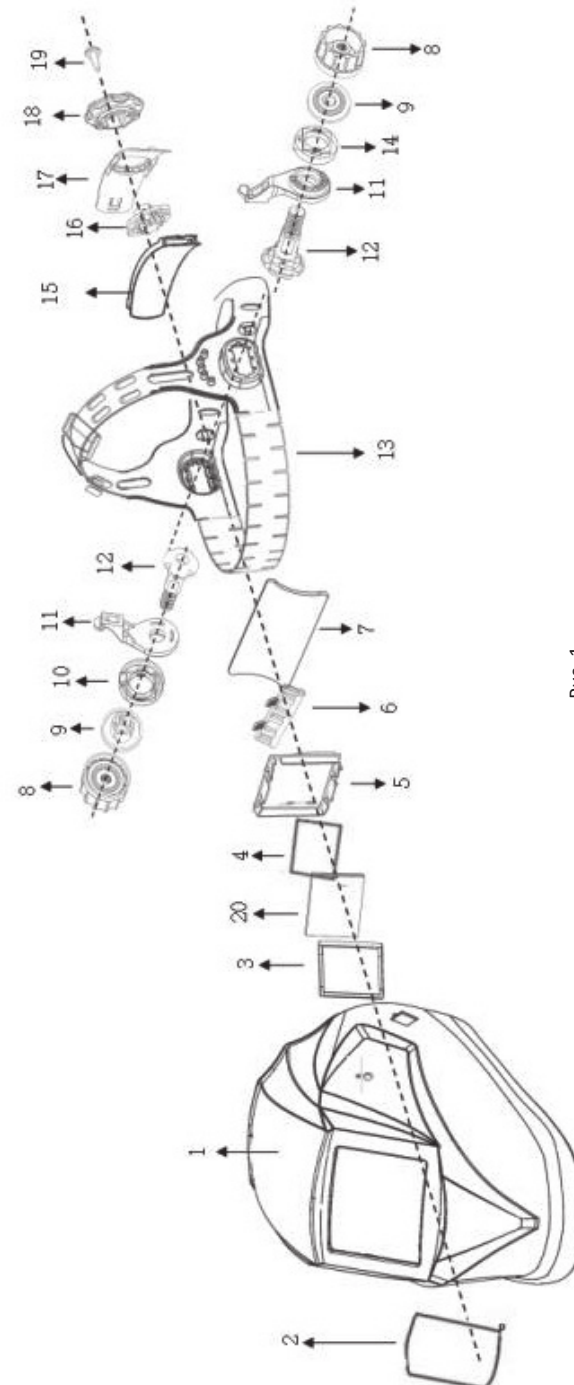


Рис. 1

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Щиток; | 15. Корпус механизма затылки оголовья; |
| 2. Внешнее защитное стекло; | 16. Механизм затылки оголовья; |
| 3. Рамка фильтра; | 17. Крышка механизма затылки оголовья; |
| 4. Внутреннее защитное стекло; | 18. Регулятор затылки оголовья; |
| 5. Рамка крепления фильтра; | 19. Винт; |
| 6. Зашелка рамки крепления фильтра; | 20. Стеклянный фильтр. |
| 7. Передняя накладка на оголовье; | |
| 8. Фиксатор углового наклона щитка; | |
| 9. Зубчатая шайба фиксатора наклона; | |
| 10. Правая шайба щитка; | |
| 11. Регулировочный кронштейн; | |
| 12. Болт крепления щитка; | |
| 13. Оголовье; | |
| 14. Левая шайба щитка; | |